Benutzerhandbuch

Weighlog Alpha 10

Mobiles Wiegesystem

Bedienung

C E Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)

Dieses Produkt stimmt mit den EWG-Bestimmungen 2004/108/EEC überein, wenn es den jeweiligen Anleitungen gemäß installiert und benutzt wird.

Service und technischer Hilfsdienst

Wenden Sie sich an MSO (www.mso-technik.de) Tel. 02253 180 385

Software Referenz: GC100:Iss01Rev01Lib01

Dokument nummer : S/DC/500-10-694 : Ausgabe : 1.0 : 6.12.11

\GM694100_MSO.DOC

© Copyright RDS Technology Ltd 2012

Inhalt

1.	Überbl	ick		4
	1.1	Haupt	Bildschirm und Steuerelemente	5
	1.2	Menü I	Navigation	5
		1.2.1	Tasten	5
		1.2.2	Touchscreen (berührungsempfindlicher Bildschirm)	5
2.	Benutze	er Einst	ellungen	6
	2.1	Anbau	werkzeuge	6
	2.2	Produk	t und Kunden Speicher	6
		2.2.1	Auswahl eines Produkt Speichers	6
		2.2.2	Auswahl eines Kunden Speichers	6
		2.2.3	Ansehen / Bearbeiten / Löschen von Produkt Speicher Information / Einstellen Produktdichte	7
		2.2.4	Ansehen / Bearbeiten / Löschen von Kunden Speicher Information / Einstellen des LKW Leergewichts	7
		2.2.5	Ansehen / Löschen der Gesamtsumme (Über Alles)	8
	2.3	Speich	er für Mischungen	8
		2.3.1	Aktivieren / Deaktivieren des Mischungsmodus	8
		2.3.2	Auswahl / Umbenennen eines Mischungs Speichers / Ansehen der Mischungskomponenten	8
		2.3.3	Löschen / Einstellen der Mischungskomponenten	9
	2.4	Autom	atische / Manuelle Übernahme des Gewichts	9
	2.5	Auswa	hl der Einheiten / Anzeigeschritte des Gewichts (Auflösung'e')	9
	2.6	Andere	Benutzer Einstellungen	10

3. Wiegen

3.	Wiegen		10
	3.1	Wiegeverfahren (Modus)	10
	3.2	Voraussetzungen für genaues Wiegen	10
	3.3	Ablauf des Hebens	11
	3.4	Null setzen (Tara)	11
	3.5	Dynamisches Wiegen	11
	3.6	Statisches Wiegen	12
	3.7	Wiegen ohne "R/D" Sensor	12
	3.8	Wiegen im Mischungsmodus	13
		3.8.1 Chargen Mischung	13
	3.9	Letztes übernommenes Gewicht löschen ("CE-1")	14
	3.10	Rücksetzen (Reset) für die nächste Ladung	14
	3.11	Anpassung ungenauer Gewichtsanzeigen ("Feineinstellung")	14
4.	Drucker	n und Datenübertragung	15
	4.1	Drucken	15
		4.1.1 Druckoptionen	15
		4.1.2 Drucken ALLER Produkt Speicherplätze	15
		4.1.3 Drucken eines einzelnen Produkt Speicherplatzes	15
		4.1.4 Drucken ALLER Kunden Speicherplätze	
		4.1.5 Drucken eines einzelnen Kunden Speicherplatzes	
		4.1.6 Ausdruckarten	

1. Überblick

Der Weighlog Alpha 10 ist zur Nutzung an industriellen und landwirtschaftlichen Ladegeräten - Hebeeinrichtungen wie Frontlader, Radlader, Baggerlader (nur Laderseitig) und Teleskoplader konzipert.

Das gehobene Nettogewicht wird über den Hydraulikdruck im Hubsystem gemessen, angezeigt und aufgezeichnet. Die Messung erfolgt mittels eines Referenz- und Richtungssensors ("R/D") in einem bestimmten Hubbereich. Der Referenzund Richtungssensor besteht aus zwei "fingerförmigen" Magnetsensoren. Die Wiegeposition bzw. der Wiegebereich wird hierbei über einen Magneten an der Laderschwinge festgelegt.

An die Druckmessung werden auf bestimmten Gerätetypen besondere Anforderungen aufgrund der Konstruktion des Hydrauliksystems gestellt. Es können bis zu vier Hydraulik Drucksensoren installiert werden.

Das System ermöglicht:

- ..- ..Automatischer dynamischer Wiegemodus mit "R/D" Sensor (Referenz- und Richtungssensor für Wiegeposition)
- Kompensation veränderlicher Hubgeschwindigkeit (nur beim dynamischen Wiegen)
- Statischer Wiegemodus mit "R/D" Sensor
- .Statischer Wiegemodus ohne "R/D" Sensor (Anwendung z.B. für Gabelstapler oder Kippanhänger)
- Automatische oder manuelle Übernahme des Gewichts
- Anpassung der Gewichtskalibrierung (Funktion zur Feineinstellung)

Bei sorgfältiger Bedienung kann die Systemgenauigkeit bis zu $\pm 1\%$ des Endwerts (volle Last) betragen, wobei $\pm 2\%$ eher praxisüblich ist.

Weighlog Messungen sind nicht als legale Basis für den Handel mit Gütern zugelassen (nicht "eichfähig").

Die Haupteinheit verfügt über einen 4,3 Zoll Farb Touch Bildschirm plus 4 Basis Menü Tasten und beinhaltet die folgenden Funktionen :

- 10 einstellbare Anbauwerkzeuge. Unabhängige Einstellung des Wiegemodus und der Gewichtskalibrierung für jedes einzelne Anbauwerkzeug.
- Einstellen des Tara (Null) Gewichts
- Anzeige des Ziel- und des aufsummierten Gewichts
- Löschen des zuletzt aufgenommenen Gewichts ("CE-1")
- 30 Produkt Speicherplätze
- 30 Kunden Speicherplätze
- Gesamtsumme über Alles
- Mischungsmodus (mit 5 Mischungs Speicherplätzen).
- Anpassbare Speicherbezeichnungen und Bildschirm Piktogramme
- Automatischer Ausdruck einer Gewichts Zusammenfassung ("Job Aufzeichnung") beim Zurücksetzen für die nächste Ladung
- Ausdruck von Ladungsdaten inklusive Produkt-, Kunde- und Mischungswiegekarten
- Speichern von Gewichtsdaten auf USB Flash Drive / SD Speicherkarte
- Datenaufzeichnung (RS232 serielle ASCII Ausgabe an passende Aufzeichnungsgeräte)
- Überlast Alarm
- Diagnose Modus und Fehlerspeicher



1.2 Menü Navigation

1.2.1 Tasten

- HOME Zurück zum Hauptbildschirm von jedem anderen Bildschirm.
 - SETUP Auswahl des Einstellmenüs für Gewichtskalibrierung und andere Systemeinstellungen.



- ESCAPE Zurück zum vorherigen Bildschirm / Löschen des letzten übernommenen Gewichts ("CE-1").



- ENTER Bestätigen einer Einstellung / Übernahme einer Gewichtsanzeige (selbe Funktion wie Remote Enter).



Touchscreen (berührungsempfindlicher Bildschirm mit Bedienung über Finger) Benutzen Sie KEIN spitzes Objekt für Eingaben –der Bildschirm könnte beschädigt werden !



Bildschirm verlassen ohne Änderungen

2. Benutzer Einstellungen

2.1 Anbauwerkzeuge

Das Gerät kann für bis zu 10 verschiedene Anbauwerkzeuge konfiguriert werden.

Zeigt an, dass das Anbauwerkzeug kalibriert wurde.

Anbauwerkzeuge werden für eines der folgenden Wiegeverfahren eingerichtet:

	""
109:12 Werkzeug wählen	" An
Werkzeug 2	"AU
Werkzeug 3	
Werkzeug 4	
Werkzeug 5	"Dyn
	"Stat

""	(Nicht eingerichtet)
" An (Kein R&D)"	ständige "live" Gewichtsanzeige (z.B. Kipper Wiegung)
"AUTO (Kein R&D)"	Ständige Gewichtsanzeige (mit automatischer Kompensation des Druckverlustes in der Wiegeposition)
"Dynamisch"	Dynamisches Wiegen
"Statisch Aus"	"Einfrieren" der Gewichtsanzeige in der Wiegeposition
"Statisch An"	"Live" ständige Anzeige des aktuellen Gewichts in der Wiegeposition
"Auto Statisch"	"Live" ständige Anzeige des aktuellen Gewichts mit Kompensation des Druckverlusts in der Wiegeposition

Richten Sie zwei Konfigurationen - eine für statisches und eine für dynamisches Wiegen - für dasselbe Anbauwerkzeug ein. Sie können dann einfach in den statischen Wiegemodus schalten, um durch Abrieseln der letzten Schaufel ein Zielgewicht zu treffen

2.2 **Produkt und Kunden Speicher**

Auswahl eines Produkt Speichers 2.2.1



Berühren Sie das Produkt Piktogramm (Icon) auf dem Hauptbildschirm.

Es gibt 30 Produkt Speicherplätze. Die voreingestellten Bezeichnungen sind "Produkt 1"..."Produkt 30".

Bestätigung der Produktauswahl. Alle Gewichtsdaten werden diesem Produkt zugeordnet.



Anzeigen / Editieren / Drucken von Speicher Information

Drucken der gesamten Speicher Information (ausgenommen Speicherplätze ohne Gewichtsdaten)

Die Produktliste wird nicht angezeigt, falls eine Mischung gewählt wurde.

2.2.2 Auswahl eines Kunden Speichers



Berühren Sie das Kunde Piktogramm (Icon) auf dem Hauptbildschirm. Es gibt 30 Kunden Speicherplätze. Die voreingestellten

Bezeichnungen sind "Kunde 1"..."Kunde 30".

- Bestätigung der Kundenauswahl. Alle Gewichtsdaten werden diesem Kunden zugeordnet.
- Anzeigen / Editieren / Drucken von Speicher Information
- Drucken der gesamten Speicher Information (ausgenommen Speicherplätze ohne Gewichtsdaten)

2.2.3 Ansehen / Bearbeiten / Löschen von Produkt Speicher Information / Einstellen der Produkt Dichte



2.2.4 Ansehen / Bearbeiten / Löschen von Kunden Speicher Information / Einstellen des LKW Leergewichts

16:18 Kunde wählen Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3 Kunde 4 Kunde 5 Bic GM694-03.PCX Kunde 5	 Die Speicher Information beinhaltet : Gesamt geladen Anzahl der Hubvorgänge ("Schaufel Zähler") Anzahl der Ladungen (beladene LKWs) LKW Leergewicht Zeit / Datum seit der letzten Löschung der Gesamtsumme. Löschen aller Summen der Kunden Speicher
⊘ 16:24 Kunde 1 38.50	Löschen der Summen (+

LKW Leergewicht

Das LKW Leergewicht muss in denselben Einheiten, die für das Wiegen eingestellt sind, eingegeben werden.

Ansehen / Löschen der Gesamtsumme (Über Alles) 2.2.5



GM694-22.PCX

2.3 Speicher für Mischungen

Das Gerät kann bis zu 5 Mischungen speichern ("Mischung 1" bis "Mischung 5") - wobei jede eine Auswahl von bis zu 30 unterschiedlichen Produkten und deren jeweiliges Zielgewicht beinhaltet, welches ein "Rezept" ausmacht.

2.3.1 Aktivieren / Deaktivieren des Mischungsmodus



2.3.2 Auswahl / Umbenennen eines Mischungsspeichers / Ansehen der Mischungskomponenten



Beühren Sie das Mischungs - Piktogramm (Icon) auf dem Hauptbildschirm.

Es gibt 5 Mischungsspeicher. Die voreingestellten Bezeichnungen sind "Mischung 1" bis "Mischung 5".

Bestätigen Sie die Auswahl der Mischung. Alle Ladungsdaten werden in dem vorher ausgewählten Kunden Speicher gesichert.



Ansehen der Mischungskomponenten.



Umbenennen des Speichers

2.3.3 Löschen / Einstellen der Mischungskomponenten



GM694-08.PCX



Löschen einer vorher eingestellten Mischung

Geben Sie <u>den Anteil</u> jeder Mischungskomponente an der Gesamtmischung ein. Eine Mischung kann aus bis zu 30 verschiedenen Produkten erstellt werden.



Das <u>Verhältnis der Teile</u> ist wichtig, nicht die Masse der kompletten Mischung.

z.B. für eine Beton Trockenmischung 1 (Zement) :2 (Sand) :4 (Betonzuschlag))

Das Gerät berechnet automatisch die Masse (Gewicht) jeder Komponente, entsprechend dem Zielgewicht, das Sie auf dem Hauptbildschirm eingeben.

2.4 Automatische / Manuelle Übernahme des Gewichts



Die automatische Übernahme des Gewichts ("Auto Summe") ist in Betrieb, wenn das Anbauwerkzeug für dynamisches Wiegen konfiguriert ist. "Auto Summe" arbeitet auch im statischen Wiegemodus mit ausgeschalteter ständiger Anzeige ("Statisch Aus", "Live Static" mode off) Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.1



Die automatische Übernahme des Gewichts ist nicht möglich, falls das Anbauwerkzeug für ständige Anzeige im statischen Modus ("Statisch An" oder "Auto Statisch") konfiguriert ist..

Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.1

Metrische Einheiten sind:

GM694-10.PCX

2.5 Auswahl der Einheiten / Anzeigeschritte des Gewichts (Auflösung 'e')



Britische Einheiten sind: ton Ib yd³ Falls eine volumetrische (Rauminhalt) Einheit gewählt wurde (m³ oder

kg

m^a

Tonne

yd³), muss die DICHTE auf dem Produkt Speicher Informationsbildschirm eingegeben werden (2.2.3).

Unterlassen der Einstellung der Produkt Dichte führt zu falscher

Gewichtsmessung und Speichersummen !

Die Auflösung ('e') ist der kleinste angezeigte Gewichtsschritt.

Für kg oder lbs; 10, 20, 50, 100 oder 200 kg / lbs

Für Tonnen / tons

oder volumetrisch: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 Tonnen / tons / m³ / yd³ Die Genauigkeit der Wiegung ist von Art und Zustand der Maschine und deren Bedienung abhängig.

Für Maschinen bis zu 5 Tonnen Hubkapazität, e = 0.01 / 0.02Für Maschinen von 5 bis 10 Tonnen Hubkapazität, e = 0.05Für Maschinen > 10 Tonnen, e = 0.1

Falls Gewichtsanzeigen schwankend erscheinen, ist möglicherweise die Auflösung zu gering eingestellt.

2.6 Andere Benutzer Einstellungen



Datum und Zeit

Dies stellt die Zeit / Datum Information und das Datumsformat auf Ausdrucken ein.

Lautstärke (Volumen)

Stellt die Lautstärke des internen Lautsprechers ein.

Helligkeit

Die Bildschirm Helligkeit kann von Hand eingestellt werden. Falls diese auf "Auto" eingestellt ist wird die Helligkeit der Umgebung angepasst z.B. bei Nacht gedimmt.

Rechner

Ein praktischer Rechner mit vier Funktionen.

3. Wiegen

3.1 Wiegemodi

<u>Dynamisches Wiegen:</u> Dynamisches Wiegen bedeutet, dass das Gewicht ohne Unterbrechung des Hubvorgangs gemessen wird. Die Last wird durch die Referenzposition gehoben. Dynamisches Wiegen kann konsistente Ergebnisse liefern, ohne den Hubvorgang zu verlangsamen, jedoch bedarf es einer gewissen Sorgfalt auf Seiten des Fahrers

<u>Statisches Wiegen:</u> Statisches Wiegen erfordert das Heben oder Absenken der Last in die Referenzposition und das Halten in dieser. Die Anzeige zeigt einen aktuellen Wert ("live") der sich verändert. Falls Sie beabsichtigen ein Zielgewicht zu erreichen, können Sie - falls erforderlich - überschüssiges Material heraus kippen (abrieseln lassen). Daher ist statisches Wiegen ideal zur Wiegung der letzen Schaufel.

Wiegen ohne Referenz- / Richtungssensor: Für Anwendungen ohne "R/D" Sensor wird eine ständige "live" Anzeige gegeben, die sich beim Laden verändert

Drücken Sie entweder

oder die Eingabetaste (Remote Load Enter Button), um die Gewichtsanzeige zu speichern.

3.2 Voraussetzungen für genaues Wiegen

Die Genauigkeit des Systems ist zu einem gewissen Grad abhängig von folgendem:

- 1. Arbeitstemperatur : Lassen Sie der Maschine und der Hydraulik Zeit sich auf die Betriebstemperatur zu erwärmen, bevor Sie mit der Wiegung beginnen.
- 2. Wiegen auf ebenem Untergrund : Vermeiden Sie das Wiegen an Hängen und Seitenneigungen. Wenn immer möglich wiegen Sie auf einer ebenen Fläche.
- 3. Fahrzeugbewegung : Die besten Ergebnisse sind bei stehendem Fahrzeug zu erzielen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Ladung beim Heben nicht wackelt oder schwingt.
- 4. Wartung : Halten Sie Ihre Maschine in einem guten Zustand. Dinge wie übermäßig stark verschlissene Buchsen, ausgeschlagene Bolzen und erhöhter Abrieb, hervorgerufen durch mangelhafte Schmierung, können die Genauigkeit des Wiegeergebnisses negativ beeinflussen.

Nach jedem Wartungsintervall, in dem Verschleißteile ausgetauscht oder Schweißarbeiten durchgeführt wurden, sollten Sie das Wiegesystem neu kalibrieren. Wenn das Hydrauliksystem neu verrohrt und wieder aufgefüllt worden ist, sollten Sie ebenfalls sicherstellen das keine Luft im Drucksensor eingeschlossen wurde.

3.3 Hebevorgang

Der korrekte Hebevorgang ist von entscheidender Bedeutung insbesondere beim dynamischen Wiegen. Die Ladung sollte möglichst ruhig und gleichmäßig durch die Wiegeposition gehoben werden. Die Motorgeschwindigkeit sollte ebenfalls bei jeder Wiegung die gleiche sein. Hierzu kann, wenn installiert, der Motor Drehzahlmesser nützlich sein. Der beste Hebevorgang ist wie folgt:

- 1. Nachdem Sie die Ladung aufgenommen haben, kippen Sie die Schaufel so weit wie möglich nach hinten zurück.
- Drücken Sie den Steuerhebel, bei Leerlauf des Motors, nach hinten.
- 3. Erhöhen Sie die Motordrehzahl bis auf die Wiegegeschwindigkeit und heben Sie ruhig und ohne zu wackeln oder schwingen die Last an. Im dynamischen Wiegemodus verfügt das System über eine Kompensation der Hubgeschwindigkeit und warnt den Fahrer, falls die Hubgeschwindigkeit zu schnell oder zu langsam ist

Gewicht nullen 3.4

3.5



Dynamisches Wiegen

Das Gewicht sollte genullt werden (Tara) falls die Anzeige für eine leere Schaufel größer als ±0.02 (20 kg) oder in britischen Einheiten ±40 (40 lbs).ist.



Dynamischer Wiegemodus: Heben Sie die Schaufel durch die Referenzposition. Es wird ein Wert (grau) angezeigt und dann genullt.

Statischer Wiegemodus : Heben Sie die Schaufel bis zur Referenzposition und stoppen den Hubvorgang. Die Anzeige zeigt einen Wert (grau). Warten Sie bis sich dieser Wert beruhigt hat und

drücken Sie dann zur Nullung.

Die Anzeige des Geräts kehrt dann auf den Hauptbildschirm zurück.



- 1. Den Ladebehälter normal füllen und die überflüssige Füllmenge zurückentleeren. Den Lifthebel nach hinten gezogen halten. Heben Sie den Ladebehälter mit vorsichtig gleichbleibender Geschwindigkeit über die Referenzposition hinaus an, halten Sie den Ladebehälter so konstant wie möglich, während das Gewicht ermittelt wird.
 - Die Ladung wurde zu schnell angehoben. Versuchen Sie es erneut.
 - Die Ladung wurde zu langsam angehoben. Versuchen Sie es erneut.
 - Ein akustischer Alarm bei Überlast kann ebenfalls aktiviert werden.

Bei 90% der Maximallast = andauernder Ton Bei 100% der Maximallast = Wechselton

Ist die Funktion 'Auto Summe' wie zuvor beschrieben eingestellt (2.3), wird das Gewicht automatisch gespeichert.

Wurde manuelle Eingabe eingestellt, drücken Sie oder die Eingabetaste (Remote Enter), um das eingelesene Gewicht zu speichern.

3. Das vorgesehene Gewicht vermindert sich um das Gewicht im Ladebehälter und zeigt damit an, wie viel Ladespielraum noch verbleibt. Die Anzeige zeigt nun das Gesamtgewicht aller Inhalte des Ladebehälters an, die auf diese Weise abgefüllt worden sind und die Anzahl der Ladespiele ("Schaufel Zähler").



Falls ein Gewicht fälschlicherweise übernommen wurde, drücken

um die Eingabe vom Summenspeicher zu subtrahieren Sie (abzuziehen) ("CE -1").

4. Führen Sie den Ladevorgang fort, bis Sie die erforderliche Menge geladen haben.

Dann drücken Sie um für die Anzeige für den nächsten Ladevorgang zurück zu setzen (reset).



GM694-16.PCX

3.7 Wiegen ohne "R/D" Sensor

In Anwendungen bei denen kein Referenz- / Richtungssensor eingesetzt wird, erfolgt eine ständige ("live") Anzeige. Während des Ladevorgangs schwankt die Anzeige.



Dieses Wiegeverfahren wird aktiviert, falls das Anbauwerkzeug für die Wiegeverfahren "An (Kein R&D)" oder "AUTO (Kein R&D)" konfiguriert ist. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.1.

 Heben Sie das Anbauwerkzeug so, dass das Hydrauliksystem unter Druck steht. Erfassen Sie das Gewicht immer in derselben Hubposition, in der die Kalibrierung durchgeführt wurde. Die Gewichtserfassung in einer anderen Position kann die Genauigkeit negativ beeinflussen.



Die automatische Übernahme des Gewichts ist nicht anwendbar. Drücken Sie entweder Meder die Eingabetaste (Remote Load Enter Button) um die Gewichtsanzeige zu speichern.

Falls ein Gewicht fälschlicherweise übernommen wurde drücken Sie Summenspeicher zu subtrahieren (abzuziehen) ("CE -1").

ESC	um	die	Eingabe	vom
-----	----	-----	---------	-----

3. Falls der Überlast Alarm arbeitet, kann keine Gewichtsanzeige übernommen werden bis das Gewicht im Anbauwerkzeug

entfernt wurde. Das

4. Dann drücken Sie

um für die Anzeige für den nächsten Ladevorgang zurück zu setzen (reset)..

Piktogramm (Icon) zeigt an, dass Sie das Gewicht leeren / entfernen müssen.



Falls der Überlast Alarm aktiviert ist:

Bei 90% bis 97,5% der maximalen Last = Dauerton Alarm Ab 100% der maximalen Last = Wechselton Alarm

3.8 Wiegen im Mischungsmodus

Chargen Mischung

Wählen Sie ein Mischung und geben Sie ein Zielgewicht für die Chargen Mischung ein. Das Gerät berechnet automatisch das Zielgewicht für jede Komponente des "Rezepts". Danach wiegen Sie einfach entsprechend der Zielgewichtsanzeige ("Left to Load") für jedes Produkt.

Das aufsummierte Gesamtgewicht für die Charge wird oberhalb des Mischung Piktogramms (Icon) angezeigt.

Mischen (Blend)- Gemisch erzeugen durch zumessen Schritt für Schritt

Mischen ist ähnlich der Chargen Mischung, jedoch folgen Sie nicht einem voreingestellten Rezept.

Wählen Sie eine Mischung, geben jedoch kein Zielgewicht ein. Während Sie jedes Produkt laden, wird die Summe für dieses Produkt anstelle des Zielgewichts angezeigt.

Die aufsummierte Summe für den Mischvorgang wird oberhalb des Mischung Piktogramms (Icon) angezeigt.



Produkte können in irgendeiner Reihenfolge gemischt werden,. wobei die Produktmenge jeweils vollständig oder in Teilmengen abgearbeitet werden kann.

3.8.1 Chargen Mischung



8. Deaktivieren Sie den Mischungsmodus (2.3.1) um zum Wiegen einzelner Produkte zurück zu kehren.

3.9 Letzte Eingabe löschen ("CE-1")



UK694-17.PCX

In jedem Wiegemodus :

Falls ein Gewicht fälschlicherweise übernommen wurde, drücken Sie

um die Eingabe vom Gesamtspeicher zu subtrahieren (abzuziehen) ("CE -1").

3.10 Zurücksetzen (Reset) für die nächste Ladung



In jedem Wiegemodus :

Drücken, um für den nächsten Ladevorgang zurück zu setzen. Das Zielgewicht wird auf die vorhergehende Menge zurück gesetzt.

Am Ende eines jeden Ladevorgangs werden die Ladedaten gespeichert in den

Produkt / Kunden / "Mischung" Summenspeichern.

In Abhängigkeit von den Einstellungen werden die Ladedaten entweder im gewählten Format ("Lang" oder "Kurz") gedruckt oder auf USB Stick bzw. SD-Card gespeichert

3.11 Anpassung ungenauer Gewichtsanzeigen ("Feineinstellung")



Anpassung anhand des Gewichts

Nach der ersten Kalibrierung und nachdem einige LKWs beladen worden sind, kann es sein, dass die Gewichtszeigen des Gerätes ständig von den Waageanzeigen abweichen. Das kann auch nach Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten passieren, z.B. nach dem Auswechseln einer Schaufel.

1. Beladen Sie einen LKW und notieren Sie die Waagenanzeige und die Anzeige des Weighlog Alpha für die betreffende Ladung, z.B. :

Geräteanzeige (Measured weight): 23 Waagenanzeige (Actual weight): 24

t): 23,96 Tonnen 24,78 Tonnen

Eingeben der Werte.

Es wird der prozentuale Unterschied zwischen dem vom Gerät und dem von der Waage angezeigten Gesamtgewicht angezeigt.

3. Bestätigen Sie die Änderung und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

Der Feinstellungsfaktor wird automatisch berechnet und gespeichert.



Der Gewichtskalibrierfaktor bleibt unverändert. Der Feineinstellungsfaktor ist ein <u>Versatz (Offset)</u> der ursprünglichen Kalibrierung

Einstellung in %

Um die Kalibrierung um einen bestimmten Prozentsatz anzupassen, geben Sie 1,0 für sowohl das gemessene als auch das tatsächliche Gewicht ein. Dann geben Sie die Prozentzahl ein und drücken ENTER (Eingabe) zur Bestätigung.

Ist die Weighlog Anzeige höher als das tatsächliche Gewicht, wird der Faktor verringert, ist die Weighlog Anzeige geringer, wird der Faktor erhöht.



4. Drucken und Datenübertragung

Optionen der Datenausgabe durch Weighlog. Konfiguration erfolgt über "Logging Optionen" im "Einstellung" Menü.

- 'Drucker' RDS ICP300 Drucker.
- Daten' RS232 serielle Datenübertragung über Kabel.
- 'USB' Flash Speicher Stick.

'SD' SD Karte.

4.1 Drucken

'Heb

4.1.1 Druckoptionen

Das Gerät wird für eine von drei Druckoptionen konfiguriert. Die Konfiguration erfolgt über "Logging Optionen " im " Einstellung " Menü.

'Kurz'	Druckt automatisch eine "Auftrags Aufzeichnung" ("Job	Record") wenn für die nächste Ladung zurückgesetzt
	wird (3.
	Sie können auch manuell drucken mit 🛄 vom,	Hauptbildschirm
		Product Speicher
		Kunden Speicher
		Mischungsspeicher
'Lang'	Wie bei 'Kurz' mit Platz für Namen und Adresse.	
ebewegung'	Druckt das Gewicht in der Schaufel jedesmal wenn das	Gewicht mit der 🗖 Taste oder der Eingabetaste
	(Remote Enter Button) übernommen wird. Beim Zurück Gesamtsumme gedruckt.	setzten für die nächste Ladung (🧧), wird die
	Falls Sie das letzte übernommene Gewicht löschen ("C Auftragslöschung ("Job Cancel") gedruckt.	E-1"),wird automatisch eine Wiegekarte für

4.1.2 Drucken ALLER Produkt Speicherplätze



4.1.3 Drucken eines einzelnen Produkt Speicherplatzes

⊘16:21	Produkt1 Tonne
Produkt 1	
	(🖳) c
2.61	
5	
2 0	ESC
gm694-04.PCX	



Speicherplatz gedruckt :

- Produktbezeichnung
- Gesamtes Gewicht

- Anzahl der Hubvorgänge ("Schaufel Zähler")

- Anzahl der Ladevorgänge (z.B. LKW Ladungen)

4.1.4 Drucken ALLER Kunden Speicherplätze



- Druckt ALLE Kunden Speicherplätze.

Die folgenden Daten werden für jeden Speicherplatz gedruckt :

- Kundenname
- Produkt Gesamtgewichte
- gesamte Anzahl der Hubvorgänge ("Schaufel Zähler")

- gesamte Anzahl der Ladevorgänge (z.B. LKW Ladungen) Plus die Gesamtsumme für alle Kunden.

Falls ein Kunden Speicher keine Daten enthält wird er nicht ausgedruckt.

4.1.5 Drucken eines einzelnen Kunden Speicherplatzes



4.1.6 Ausdruckarten

Einzelner Produktspeicher Alle Produkt Speicher

Geräte-II)	
Daten		
Zeit		
Produkt N	lame	
SUMME		
Gewicht	<summe></summe>	
Lifte	<summe></summe>	
Lasten	<summe></summe>	
Losnummer		

Geräte-I	D	
Daton		
Zoit		
Dere		
Produkt	1	<summe></summe>
Lifte		<summe></summe>
Lasten		<summe></summe>
Produkt	2	<summe></summe>
Lifte		<summe></summe>
Lasten		<summe></summe>
	2	
Produkt	3	<summe></summe>
LIILE		<summe></summe>
Lasten		<summe></summe>
etc.		
CUMME		
Cowight		< Summo>
Lifto		<summe></summe>
Lasten		<summe></summe>
Lascen		<ounine></ounine>
Losnumme	r	

Daten Zeit	
Kunde Nam	e
Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4	<summe> <summe> <summe> <summe></summe></summe></summe></summe>
etc.	
SUMME Gewicht Lifte Lasten Wagen Tar Von	<summe> <summe> <summe> e <daten zeit=""></daten></summe></summe></summe>
Zu	<daten zeit=""></daten>
Zu Losnummer	<daten zeit=""></daten>
Losnummer	<daten zeit=""></daten>
Zu Losnummer	<daten zeit=""></daten>
Losnummer	<daten zeit=""></daten>
Losnummer	<daten zeit=""></daten>

Druckt einen einzelnen Kunden Speicherplatz.

Die folgenden Daten werden gedruckt :

- Kundenname
- Produkt Gesamtgewichte
- gesamte Anzahl der Hubvorgänge ("Schaufel Zähler")
- gesamte Anzahl der Ladevorgänge (z.B. LKW Ladungen)
- LKW Leergewicht (Tara)

Einzelner Kundenspeicher Alle Kundenspeicher

Geräte-ID Daten Zeit Kunde 1 Produkt 1 <Summe> Produkt 2 <Summe> etc. Kunde 2 Produkt 1 <Summe> Produkt 2 <Summe> etc. Kunde 3 Produkt 1 <Summe> Produkt 2 <Summe> etc. SUMME Gewicht Lifte Lasten <Summe> <Summe> <Summe> Wagen Tare <Daten/Zeit> Von Zu <Daten/Zeit> Losnummer

Job Record ("Kurz" - Mischungmodus AN)

Job Record ("Kurz" - Mischungmodus AUS) Job Record ("Lang" - Mischungmodus AUS)

Geräte-ID Job-nummer Daten Zeit Produkt Name SUMME Gewicht <Summe> Kunde Name Losnummer

Geräte-ID	-
Job-nummer Daten Zeit	
Produkt Name	
SUMME Gewicht <summe></summe>	
Kunde Name	
Name:	
Address:	
Sign:	
	_
Losnummer	

Geräte-ID Job-nummer Daten Zeit
Mischung Name
Produkt 1 <summe> Produkt 2 <summe> Produkt 3 <summe> Produkt 4 <summe></summe></summe></summe></summe>
etc.
SUMME Gewicht <summe></summe>
Kunde Name
Losnummer

Ausgabe 1: 6.1.12 O

Original Ausgabe